

- 1 -  
OMICRON OMICRON OMICRON OMICRON OMICR  
ON OMICRON OMICRON OMICRON OMICRON OM  
ICRON OMICRON OMICRON OMICRON OMICRON OM  
OMICRON OMICRON OMICRON OMICRON OMICR  
ON OMICRON OMICRON OMICRON OMICRON OMICR

**K**

**OMICRON**  
**SVÁŘECÍ STROJE**

---

## **NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ**

**GAMA**  
**1300, 1500, 1700, 1900**



## OBSAH

**Technická data:**  
GAMA1300,1500,1700,1900

### Použití

#### Popis funkcí a ovládání stroje

#### Výbava

#### Umístění stroje

#### Uvedení do provozu metodou MMA

#### Uvedení do provozu metodou TIG/ DC

#### Bezpečnost práce

#### Provozní bezpečnost

#### Prodlužovací kabely

#### ADAP 25

#### Servis – ( záruční opravy )

#### Údržba

## DEKLARACE KONFORMITY

### Upozornění

-Zařízení může být zdrojem nízkofrekvenčního rušení napájející sítí. Případné zjištění skutečné úrovně rušení a instalaci odrušovacích prvků za účelem dodržení kompatibilních úrovní EMC podle IEC 1000-2-1: 1900 (ČSN333431) si zajistí provozovatel podle okolností daných konkrétním přípojným místem. Vzhledem k velikosti instalovaného výkonu je pro připojení zařízení k veřejné distribuční síti nutný souhlas rozvodních závodů.

-Uživatel se upozorňuje na nutnost provádění periodických revizí zařízení a pokyny pro provedení této revize, viz. Paragraf 3 vyhláška ČUPB č.48/1982 sb., ČSN 33 1500:1900 a ČSN 050630:1993 čl. 7.3.

-Zdroje svařovacího proudu jsou z hlediska odrušení určeny především pro průmyslové prostory v případě použití v jiných prostorách, jako jsou obytné prostory apod., mohou existovat nutná zvláštní opatření (viz EN 50 199:1995 č.)

## Svařovací stroje:

GAMA1300,1500,1700,1900

### TECHNICKÁ DATA

Výrobce	Omicron - svářecí stroje, s.r.o.
Režim MMA-TIG (DC)	MMA-sváření obalovanou elektrodou, TIG-svaření netavící se wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře argonu.
Zdroj proudu	Vysokofrekvenční měnič
Charakteristika zdroje	strmá
Regulace výkonu	plynulá, digitální (u strojů s označením D)
IP	23
Vinutí	Cu
Řízení parametrů	elektronické

TYP	GAMA 1300	GAMA 1500	GAMA 1700	GAMA 1900
<b>Napájecí napětí (V)</b>	<b>1x230 V (+20% - 15%)</b>			
Příkon	<b>4,0 KVA</b>	<b>4,7 KVA</b>	<b>5,2 KVA</b>	<b>6,0 KVA</b>
Svářecí proud ED 25%				<b>190A</b>
ED 45%	-	-	<b>170A</b>	<b>170A</b>
ED 60%	-	<b>150 A</b>	<b>150A</b>	<b>150A</b>
ED 100%	<b>130 A</b>	<b>130 A</b>	<b>130 A</b>	<b>110 A</b>
Proudový rozsah	<b>10-130 A</b>	<b>10-150 A</b>	<b>10-170 A</b>	<b>10-190 A</b>
Napětí naprázdno	<b>80-90 V</b>	<b>80-90 V</b>	<b>80-90 V</b>	<b>80-90 V</b>
Druh krytí	<b>IP 23</b>	<b>IP 23</b>	<b>IP 23</b>	<b>IP 23</b>
Rozměry v x š x d	<b>225x143x300</b>			
Hmotnost	<b>5,8 kg</b>	<b>5,9 kg</b>	<b>5,9 kg</b>	<b>5,9 kg</b>
Výbava				
HOT START	<b>ANO</b>	<b>ANO</b>	<b>ANO</b>	<b>ANO</b>
ARC FORCE	<b>ANO</b>	<b>ANO</b>	<b>ANO</b>	<b>ANO</b>
ANTISTIK	<b>ANO</b>	<b>ANO</b>	<b>ANO</b>	<b>ANO</b>
TIG start s náběhem	<b>ANO</b>	<b>ANO</b>	<b>ANO</b>	<b>ANO</b>
Zásuvka dálk. ovl.	<b>ANO</b>	<b>ANO</b>	<b>ANO</b>	<b>ANO</b>

### POUŽITÍ

-Gama je 1-fázový Invertorový zdroj proudu, který je chráněn proti přetížení účinnou nadproudovou ochranou a termorelé. O činnosti termorelé informuje žlutá kontrolka na čelním panelu.

-Svařovací stroje GAMA jsou určeny pro svařování v profesionální kvalitě s požadavkem umožnění vysokého zatížení.  
Podporované metody svařování jsou:

- Sváření metodou MMA (obalená elektroda)
- Sváření metodou TIG s dotykovým startem
- Sváření metodou MIG ( pouze u strojů s označením M)

Hlučnost nepřesahuje v místě obsluhy hladinu 80 dB

Mezinárodní normy EN 60974.1

Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb.

Stroje splňují konstrukční a bezpečnostní požadavky podle normy IEC 974-1.

### **VYSVĚTLIVKY**

\* Dovolené zatížení ( ED ) - doba, po kterou může stroj nepřetržitě pracovat udaným výkonem. Je vyjádřena v % z 10min. intervalu při okolní teplotě 20st.C. (například zatížení 60 % znamená 6 minut práce daným výkonem a 4 minuty jsou využity na chlazení )

\* Třída ochrany ( IP 23 ) - stupeň ochrany 3 na druhé pozici znamená , že stroj je odolný proti kropení (děšť).

\* Prostředí ( S ) znamená, že stroj je vhodný pro svařování při zvýšeném nebezpečí úrazu elektrickým proudem

## Popis funkcí

### A - regulace proudu

umožňuje nastavení požadovaného proudu

### B - kontrolka přehřátí ( žlutá )

signalizuje přehřátí stroje ( po tuto dobu stroj  
**NEVYPÍNEJTE** )

### C - kontrolka spuštění ( zelená )

signalizuje zapnutí stroje

### D - zásuvka plus ( pól )

1) metoda **MMA** ( sváření obal. elektrodami )  
připojení svářecího nebo zemnícího kabelu  
( podle typu použitých obalených elektrod )  
2) metoda **TIG** – připojení zemnícího kabelu

### E - přepínač ( TIG/MMA )

pro MMA hotstart zapnout dolů,  
pro MMA hotstart vypnout uprostřed,  
pro TIG s náběhem proudu nahoru.

### F - zásuvka mínus ( pól )

1) Metoda **MMA** ( sváření obal. Elektrodami )  
připojení svářecího, nebo zemnícího kabelu  
( podle typu použitých obalených elektrod )  
2) Metoda **TIG** - připojení svař hořáku **TIG**


### G - zásuvka dálk. ovladače

slouží k připojení dálkového ovládání ( pouze u  
některých typů )

### H - DISPLEJ

zobrazuje zvolený výstupní proud.

## PŘEDNÍ PANEL

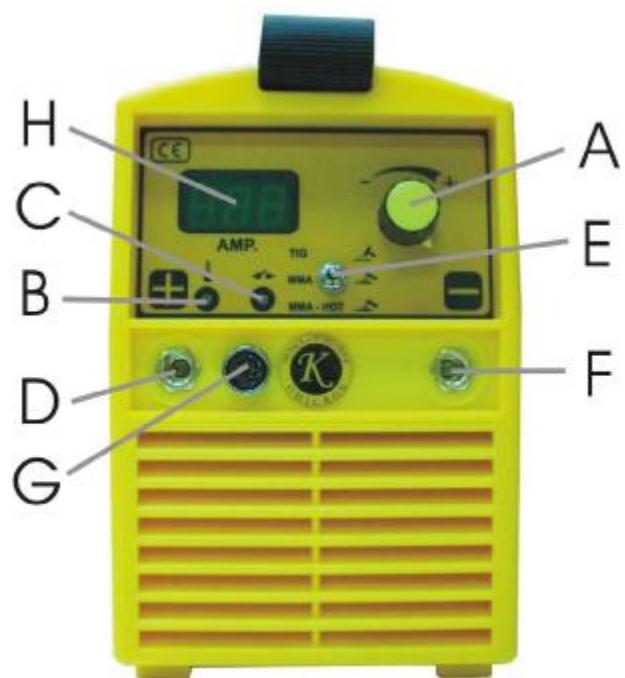

## ZADNÍ PANEL

### ZADNÍ PANEL


(popis prvků)

### A - výrobní štítek

B - přívodní kabel s EURO-vidlicí 1 x 230 V

C - mřížka ventilátoru

D - hlavní vypínač

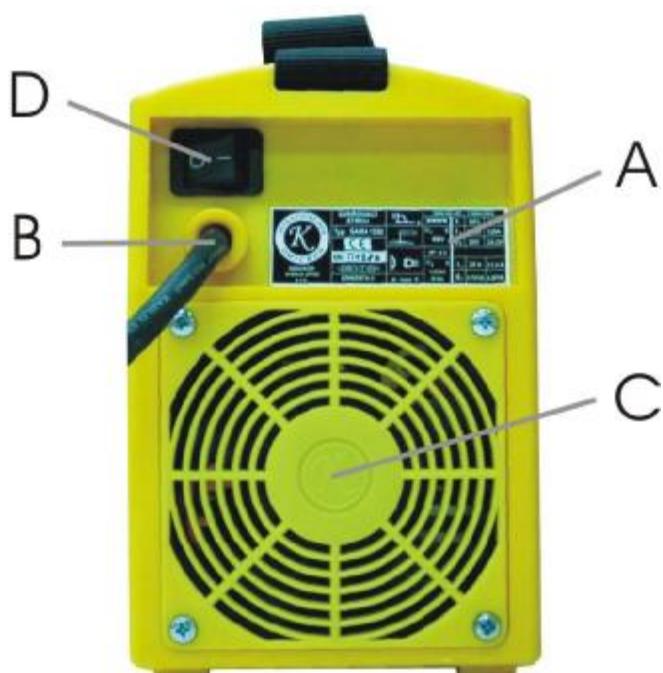

## Výbava

- Svařovací invertory GAMA jsou vybaveny popruhem s přezkou pro přenášení na pracoviště.
- Přívodním síťovým kabelem s pevnou EURO - vidlicí 230V pro připojení k typizované síti nebo vhodné elektrocentrále.
- Gama řady 1000 je standardně vybavena funkcemi : **HOT START** ( pro dokonalé a bezchybné zapálení svařovacího oblouku ), **ARC FORCE** ( pro automatické nastavení svářecí charakteristiky což zajistí stabilitu svářecího oblouku ).  
zdroje jsou vybaveny také funkcí **ANTISTIK** ( pro omezení svářecího proudu při zkratu což umožní snadnější odlomení svářecí elektrody od svařence – signalizuje žlutá kontrolka ). Gama 1300, 1500, 1700 a 1900 je vybavena zásuvkou pro připojení dálkového ovladače. Dálkové ovládání umožňuje reguloval výkon invertoru ze vzdáleného místa bez použití hlavního potenciometru.
- Všechny stroje GAMA jsou vybaveny **ochranou proti přetížení**. Tepelná ochrana stroje vyřadí stroj z provozu ( signalizuje sdružená žlutá kontrolka ), jestliže je souvisle zatěžován nad jmenovité hodnoty nebo je zabráněno oběhu chladícího vzduchu. Stroj se automaticky vrátí do provozuschopného stavu, jakmile se ochladi na nižší teplotu. Stroj NEVYPÍNEJTE dokud se nedochladí !!!

## Umístění stroje

Při umisťování stroje dejte pozor na následující:

- Umístěte stroj na pevnou a suchou podložku, z níž se do nasávaného vzduchu neuvolňuje prach. apod.
- **DBEJTE NA TO, ABY NA STROJ NEBYL NAMÍŘEN PROUD BRUSNÝCH ČÁSTIC ODLÉTAJÍCÍCH OD BRUSNÉHO NÁSTROJE A ŽÁDNÝ JINÝ KOVOVÝ ODPAD !!!.**
- Nejlépe je umístit stroj poněkud výše nad úrovní podlahy.
- Dbejte na to, aby před strojem jakož i za strojem byl volný prostor alespoň 20 cm a tím byl umožněn nebráněný oběh chladícího vzduchu. **Zakrývání větracích otvorů, nebo usazený prach uvnitř stroje, omezuje účinnost chlazení a může způsobit přehřívání, případně poškození zdroje. Usazený prach je nutné včas odstranit vyfoukáním.** Výrobce stroje nepřejímá zodpovědnost za takto vzniklou škodu a nebude uznán nárok na záruční opravu.
- **CHRAŇTE STROJ**  
**PŘED SILNÝM DEŠTĚM, PŘED BEZPROSTŘEDNÍMI ÚČINKY VODY A ZA HORKA PŘED PŘÍMÝM SLUNEČNÍM SVITEM.**
- Svářecí inverter odpovídá podle normy stupně krytí IP 23 což znamená ochranu proti vniknutí pevného tělesa o průměru větší než 12 mm a stříkání vody až do 60-ti stupňů.

## UVEDENÍ DO PROVOZU - MMA

Svařovací kabely zasuneme do rychlospojek a pootočením doprava je zajistíme. Zemnicí svěrku připevněte ke svař. Stolu, nebo přímo na svařenec. Nepoužívejte tenčí kabely, kvůli ztrátám napětí a přehřívání. Kontaktní plocha svěrky má být pokud možno co největší. Místo kontaktu důkladně očistěte od rzi, barvy a jiných nečistot !!

**PŘIPOJENÍ STROJE DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ MŮŽE PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÁ OSOBA !**  
Před připojením do elektrické sítě se přesvědčte, že hlavní vypínač (D) je v poloze 0 - vypnuto

Po připojení k normalizované síti přepněte vypínač do polohy 1, rozsvítí se zelená kontrolka, která signalizuje připravenost k použití. Do svařovacích přípojů přichází napětí na prázdro a stroj je připraven k použití.

Svařovací proud se nastavuje potenciometrem. Potenciometr je označen proudovou stupnicí. Proud nastavte na požadovanou hodnotu a přizpůsobte k ní vhodný průměr i druh svářecí elektrody.

Příklady doporučeného proudového zatížení elektrod s obalem bazickým, kyselým a rutilovým.

prům x 1 ( mm )	E-B 121 EN 499-E 38 3 B	E-K EN 499-E 35 A A	E-R 117 EN 499-E 38 A R
	Proud ( A ) = ( + )	Proud ( A ) ~, = ( - )	Proud ( A ) ~, = ( - )
2,0 x 300	60 - 80	65 - 80	40 - 70
2,5 x 350	80 - 100	80 - 100	60 - 100
3,2 x 450	110 - 140	100 - 130	80 - 120
4,0 x 450	140 - 170	170 - 210	140 - 170
5,0 x 450	190 - 200	210 - 270	

### Rozměry a typy obalů u svářecích elektrod

Rozměry obalených elektrod určuje norma **ČSN EN 20544**.

Podle této normy jsou možné průměry:

průměr	Rozměry v mm			
1,6 mm	150	200	225	250
2,0 mm	225	250	300	350
2,5 mm	250	300	350	
3,2 mm	300	350	400	450
4,0 mm a větší		350	400	450

Typy obalů elektrod pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrných ocelí jsou:

A – kyselý      C – celulózový      RA – rutil-kyselý      RC – rutil-celulózový  
 B – bazický      R – rutilový      RB – rutil-bazický      RR – rutilový tlustý

U tlustého obalu je poměr mezi průměrem obalu a průměrem jádra  $> 1,6$ .

## Uvedení do provozu - TIG

Do záporné rychlospojky ( str. 3. obr. 1. bod F ) připojíme Tigový hořák a do kladné rychlospojky ( str. 3. obr. 1. bod D ) připojte propojovací kabel kostry.

Na tlakovou láhev s argonem namontujeme redukční ventil a připojíme plynovou hadičku přímo ze svař. hořáku.

Zajistíme propojení kostry se svařencem.

Přívodní kabel připojíme do standardní el. sítě jištěnou viz. údaje na výkonnostním štítku zdroje.

Síťový vypínač umístěný na zadní straně přístroje zapněte do polohy 1. Rozsvítí se zelená kontrolka která signalizuje stroj připravený k použití.

Před zahájením svařování je nutné uvolnit ventilkem na rukojeti svař. Hořáku průchod ochranného plynu ( Argon ).

Po ukončení sváření a uplynutí dostatečného času pro dochlazení elektrody plyn opět zastavte. Při delším přerušení sváření zastavte plyn i na redukčním ventilu a tlakové láhvi.

### Upozornění !

**Po uvedení zdroje do provozu je wolframová elektroda stále pod napětím**

### Úprava konce W – elektrody

Konec wolframové elektrody se brousí a leští do tvaru kuželeta, přičemž vrcholový úhel je závislý na velikosti svářecího proudu.

**Svářecí proud:**  
 do 20A - 30°  
 od 20A – do 100A - 60° - 90°  
 od 100 A – do 200A - 90° - 120°  
 nad 200A - 120°

### Doporučené parametry pro svařování nelegovaných ocelí

Tloušťka ( mm )	Svařovací proud ( A )	Průtok argonu ( 1 . min -1 )	Průměr přídavného Drátu ( mm )	Rychlosť svařování ( cm . min -1 )
0,8	25 – 60	4	-	30 – 40
1,2	35 – 80	4	1,6	30 – 40
1,5	45 – 100	4	1,6	25 – 30
2,0	70 - 120	5	1,6	25 - 30

### Doporučené parametry svařování tupých I svárů vysokolegovaných austenitických ocelí.

Tloušťka plechu *	Svařovací proud **	Průměr elektrody	Průměr svařovacího drátu	Průtok argonu ( 1 . min -1 )	Rychlosť svařování ( cm . min -1 )
0,6 mm	15 – 25 A	1,0	-	3	30 – 40
0,8 mm	15 – 30 A	1,0	-	3 – 4	30 – 40
1,0 mm	25 – 55 A	1,0	1,0	4	25 – 30
1,5 mm	50 – 80 A	1,5	1,5	4 – 5	25 – 30
2,0 mm	80 – 100 A	1,5 – 2,0	1,5 – 2,0	4 – 5	20 – 25
3,0 mm	100 – 150 A	1,5 – 2,0	2,0 – 3,0	5	20 – 25
4,0 mm	120 – 200 A	3,0	3,0	5 – 6	15 – 20
5,0 mm	130 – 250 A	3,0	3,0	5 – 6	15 – 20

\* - pro plechy tloušťek nad 5 mm se pak doporučuje použít metodu 141 jen na kořenovou vrstvu, ostatní výplňové vrstvy provést jinou produktivnější metodou

\*\* - platí pro plochu svařování PA, u ostatních ploch snížit velikost svařovacího proudu o 10 až 20%

## BEZPEČNOST PRÁCE

### Ochrana osob

- Z bezpečnostních důvodů je při svařování nutné použít ochranné rukavice. Tyto rukavice Vás chrání před zásahem elektrickým proudem (napětí okruhu při chodu naprázdno). Dále Vás chrání před odstřikujícími kapkami žhavého kovu. **OBLOUK POŠKOZUJE NECHRÁNĚNOU POKOŽKU!**
- Noste pevnou isolovanou obuv. Nejsou vhodné otevřené boty, neboť kapky žhavého kovu mohou způsobit popáleniny.
- **Nedívejte se do svářecího oblouku bez ochrany obličeje a očí.**  
OBLOUK POŠKOZUJE NECHRÁNĚNÉ OČI!
- Také osoby vyskytující se v blízkosti místa sváření musí být informováni o nebezpečí a musí být vybaveny ochrannými prostředky
- Při svařování, zvláště v malých prostorách, je třeba zajistit **dostatečný přísun čerstvého vzduchu**, neboť při svařování vzniká kouř a škodlivé plyny. Zkontrolujte, zda větrání je dostatečné. Učiňte zvláštní opatření, pokud svařujete kovy, které obsahují olovo, kadmium, zinek, rtuť a berylium.  
**BERTE V ÚVAHU NEBEZPEČÍ VE ZVLÁŠTNÍCH PRÍPADECH SVAŘOVÁNÍ**
- U nádrží na plyn, oleje, pohonné hmoty atd. (i prázdných) neprovádějte svářecké práce, neboť **hrozí nebezpečí výbuchu. Sváření je možné provádět pouze podle zvláštních předpisů !!!**
- **V prostorách s nebezpečím výbuchu platí zvláštní předpisy.**
- Svařované spoje, které jsou vystavovány velké námaze, musí splňovat zvláštní bezpečnostní požadavky. Jedná se zejména o kolejnice, tlakové nádoby a podobně. Tyto spoje smějí provádět jen kvalitně vyškolení svářecí.

### Bezpečnostní předpisy

- Před započetím práce se svařovacím strojem je třeba se seznámit s ustanoveními v ČSN 050601, 1993 – Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů, čl. 3, 5 a 6 a normou ČSN 050630 , 11993 – Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů, čl. 3, 6, a 7.
- S lahví CO<sub>2</sub> nebo směsnými plyny je třeba zacházet podle předpisů pro práci s tlakovými nádobami obsažených v ČSN 07 83 05 a v normě ČSN 07 85 09
- **Svářec musí používat předepsané ochranné pomůcky.**
- **Před každým zásahem v elektrické části, sejmutí krytu nebo čištěním je nutné odpojit zařízení ze sítě.**
- Stroj je vybaven pojistikou, která vypne svařovací proces.

## PROVOZNÍ BEZPEČNOST

**NEDÍVEJTE SE DO OBLOUKU BEZ ŠTÍTU URČENÉHO PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ!**

**CHRAŇTE SEBE A OKOLÍ PŘED ÚČINKY OBLOUKU A HORKÝM ROZSTŘÍKNUTÝM KOVEM!**

**NIKDY NEPOUŽÍVEJTE SVÁŘECKU S ODSTRANĚNÝMI KRYTY**

Odstraněním krytů se snižuje účinnost chlazení a může dojít k poškození stroje. Dodavatel v tomto případě nepřejímá odpovědnost za vzniklou škodu a nelze z tohoto důvodu také uplatnit nárok na záruční opravu.

**Veškeré zásahy do zařízení, jakož i opravy ( demontáž síťové vidlice, výměna pojistek či hlavního vypínače ) smí provádět pouze oprávněná osoba. Hodnoty průřezu napájecího kabelu a hodnoty pojistek pro zdroj při pracovním cyklu ( době zapnutí ) 100% jsou uvedeny v následující tabulce:**

TYP	GAMA 1300	GAMA 1500	GAMA 1700	GAMA 1900
Jmenovitá napětí	230V	230V	230V	230V
Rozsah napájecího napětí	-15 ( 195,5V ) +20 ( 276V )			
Pojistky	T 16 A	T 16 A	T 20 A	T 20 A
Napájecí kabel	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> max. 3 m			
Elektrocentrála	Min 6 kW	Min 6,5 kW	Min 6,5 kW	Min 6,5 kW

## UPOZORNĚNÍ

**PROVEDENÍ LIKVIDACE STROJE VYŘAZENÉHO Z PROVOZU SVĚRTE ODBORNÉ FIRMĚ !**

**NEBEZPEČÍ PŘI SVÁŘENÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBSLUHU JSOU UVEDENY:**

**ČSN 05 06 01/1993      Bezpečnostní ustanovení pro obloukové sváření kovů**  
**ČSN 05 06 30/1993      Bezpečnostní předpisy pro sváření a plasmové řezání**

**PRO OSOBY, KTERÉ POUŽÍVAJÍ KONTAKTNÍ ČOČKY, NEBO KARDIOSTIMULÁTOR  
JE SVAŘOVÁNÍ, NEBO POBYT V BLÍZKOSTI SVÁŘECKÉHO PRACOVÍSTĚ NEBEZPEČNÝ !**

Stroj je určený pro provoz v průmyslových prostorách. Může být zdrojem nízkofrekvenčního rušení v el. síti. V případě provozu v obytných prostorách a pod. odpovídá provozovatel za zjištění rušení a instalaci prvků pro odrušení na zajištění kompatibilní úrovně EMC podle IEC 1000.2.1 (ČSN 333431) a EN 50 199 1995

## DODRŽUJTE VŠEOBECNÉ PROTIPOŽÁRNÍ PŘEDPISY!

DODRŽUJTE VŠEOBECNÉ PROTIPOŽÁRNÍ PŘEDPISY při současném respektování místních specifických podmínek. Svařování je specifikováno vždy jako činnost s rizikem požáru.

**Svařování v místech s hořlavými nebo s výbušnými materiály je přísně zakázáno.**

Pokud je nezbytně nutné svařovat v takovém prostředí, odstraňte hořlavý materiál z bezprostřední blízkosti svařování. Na svařovacím stanovišti musí být vždy hasící přístroje **Pozor!** Jiskry mohou způsobit zapálení mnoha hodin po ukončení svařování především na nepřístupných místech..

## POZOR NA SÍŤOVÉ NAPĚTÍ!

Dbejte stále na perfektní stav kabelů! Napájející kabel nesmí být násilně stisknut, dotýkat se ostrých hran nebo horkých součástí. Při použití vadných kabelů vzniká vždy nebezpečí požáru a ohrožení života.

Nepoužívejte nepřístupné prodlužovací kably.

Nepokládejte svářečku na vlhkou podložku.

Vyvarujte se práce na vlhké podlaze a vlhkému oděvu!

Neumisťujte svářečku do těsného prostoru (např. do kontejneru, auta apod.)

Nepoužívejte vadné svařovací kably.

Izolujte sebe tím, že budete používat suchý a neopotřebovaný ochranný oděv.

Neumisťujte na zdroj proudu nebo na jiná elektrická zařízení.

## ZKONTROLUJTE, ZDA SE LÁHEV S PLYNEM NEBO ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ NEDOTÝKAJÍ KABELU NEBO PŘÍPOJEK!

## PRODLUŽOVACÍ KABEL

Dlouhý prodlužovací kabel zapříčinuje ztráty napětí, které snižují maximální napětí dosažené strojem při svařování obalenou elektrodou. Tento efekt nastává především při svařování vyšším proudem a projevuje se přerušováním proudu. Používejte prodlužovací kably dle uvedené tabulky tím omezíte přehřívání a napěťové ztráty kabelu. Kvůli velkému přehřívání nenechávejte kabel namotaný na cívce při svařování většími proudy. **Průřez vodičů prodlužovacího kabelu musí odpovídat velikosti proudu I (do délky 25m – 2,5 mm)**

0-5m	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
5-25m	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
25-50m	3 x 4 mm <sup>2</sup>

Napájecí napětí uvedené na štítku svářečky, zapojení a typ síťové zástrčky musí odpovídat napětí v síti! Síťové pojistky musí mít vypínací hodnotu větší, než je hodnota vstupního proudu 11

Délku prodlužovacího kabelu volte podle potřeby. Použijete-li delší než je třeba, nenechávejte jej navinutý na cívce ale rozvíňte jej celý. Při ponechaném kabelu v klubu se chová jako cívka a dochází zde ke ztrátám napětí.

## **Adaptér ADAP 25**

Pokud je třeba napájet svářecí stroj na velmi dlouhém přívodním kabelu lze použít prodlužování kabel na 3x400V a na konec připojit adaptér ADAP25 který převede napětí 400V na nižší napětí 230V vhodné pro svářecí stroj a případně další spotřebič např. ruční úhlová bruska. Adaptér je k tomuto účelu vybaven zásuvkami 230V – 2ks.

Výhodou použití adaptéru je to, že při napětí 400V jsou na prodlužovacím kabelu poloviční ztráty a adaptér je schopen na výstupu dát proud až 25A.

## **SERVIS**

### **PROVOZNÍ PORUCHY**

PŘI EVENTUALNÍCH PROVOZNÍCH PORUCHÁCH SE SPOJTE S AUTORIZOVANÝM SERVISEM

Zkontrolujte předměty údržby před tím, než odešlete stroj do servisní opravny. Další instrukce a kontakt najdete v záručním listu.

#### **Poskytnutí záruk**

- Obsahem záruky je odpovědnost za to, že dodaný stroj má v době dodání a po dobu záruky; bude mít vlastnosti stanovené závaznými technickými podmínkami a normami, bezplatné odstranění vady u majitele výrobcem stroje nebo servisní organizací pověřenou výrobcem stroje.
- Zákonná záruční doba je 12 měsíců pro právnickou osobu a 24 měsíců pro fyzickou osobu od prodeje stroje kupujícímu. Lhůta záruky začíná běžet dnem předání stroje kupujícímu, případně dnem možné dodávky. Výrobce tuto lhůtu prodlužuje na 24 měsíců. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy je stroj opraven.
- Podmínkou platnosti záruky je, aby byl svařovací stroj používán způsobem a k účelům, pro které je určen. Jako vady se neuznávají poškození a mimorádná opotřebení, která vznikla nedostatečnou péčí či zanedbáním i zdánlivě bezvýznamných vad, nesplněním povinností majitele jeho nezkušenosťí nebo sníženými schopnostmi, nedodržením předpisů uvedených v návodu pro obsluhu a údržbu, užíváním stroje k účelům, pro které není určen, přetěžováním stroje, byť i přechodným. Při údržbě stroje musí být výhradně používány originální díly výrobce.
- V záruční době nejsou dovoleny jakékoli úpravy nebo změny na stroji, které mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých součástí stroje.
- Nároky ze záruky musí být uplatněny neprodleně po zjištění výrobní vady nebo materiálové vady a to u výrobce nebo u prodejce.
- Jestliže se při záruční opravě vymění vadný díl, přechází vlastnictví vadného dílu na výrobce.
- Záruční a servisní opravy
- Záruční opravy provádí výrobce nebo jím autorizované servisní organizace. Reklamací oznamte na tel. čísla 568 85 15 63, 604 27 10 38
- Záruční opravy provedeme v případě nutnosti do 48 hodin po nahlášení poruchy. Obdobným způsobem je postupováno i v případě pozáručních oprav.

### **Záruční a servisní opravy**

Záruční opravy provádí výrobce nebo jím autorizované servisní organizace.

## PROVÁDĚNÍ ZÁRUČNÍCH OPRAV

Zašlete reklamovaný přístroj včetně záručního listu a kopie dokladu o zakoupení přepravní službou nebo jej předejte přímo na adresu firmy OMICRON svářecí stroje s.r.o. Fibichova 1008 Třebíč 674 01. Opravy provedeme po převzetí přístroje naším servisním oddělením a opravený jej předáme přepravci nebo majiteli. Obdobným způsobem je postupováno i v případě pozáručních oprav.

### Nárok na záruku zaniká

Pokud došlo k závadě neodborným zásahem do zapojení, nebo konstrukce stroje.

Pokud došlo k závadě používáním stroje mimo rozsah tech. parametrů (přetěžování).

Pokud došlo k závadě vlivem nestabilního napájecího napětí, nebo vadného jistění.

Pokud došlo k závadě vlivem mechanického poškození při dopravě a provozu stroje.

Pokud došlo k závadě vlivem požáru, živelné pohromy, nebo jiným přirodním jevem.

Pokud došlo k závadě nedbalostí

Pokud došlo k závadě vlivem nevhodné údržby a instalace.

Pokud došlo k závadě vlivem mechanického poškození.

Pokud došlo k opravě nebo modifikaci provedené jinou stranou než autorizované servisní centrum OMICRON s.r.o..

Dojde-li ke škodě při přepravě včetně škod vzniklých přepravou v nevhodném obalu.

Nárok na záruku se nevztahuje na závady způsobené běžným opotřebením. Týká se to spotřebních dílů svařovacích hořáků (trysek, hubic, bowdenů, a pod.) a mechanického poškození svařovacích hořáků, **napájecích kabelů a podobně**.

V případě záruční opravy hradí dodavatel náhradní díly potřebné pro opravu a práci technika. Náklady na dopravou stroje, případně cestovné technika hradí odběratel.

**V případě, že zdroj k opravě nebude odpovídat podmínkám záruky, bude koncovému uživateli/ majiteli účtována plná cena opravy společně s veškerými vzniklými dopravními náklady.**

### ÚDRŽBA A OPRAVY

Svářečka musí procházet periodickými kontrolami podle ČSN 33 1500/1990

**VŽDY PŘI ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBĚ, NEBO OPRAVÁCH ODPOJTE PŘÍVODNÍ KABEL SVÁŘEČKY OD SÍTĚ !  
OPRAVY SVÁŘEČKY JE OPRÁVNĚN PROVÁDĚT POUZE PRACOVNÍK S ODBORNOU KVALIFIKACÍ !**

**PŘED ODKRYTOVÁNÍM SVÁŘEČKY VŽDY ODPOJTE PŘÍVODNÍ KABEL ZE SÍŤOVÉ ZÁSUVKY !  
(po vypnutí vyčkejte se zásahem do zdroje alespoň dvě minuty potřebné k vybití energie z kondenzátorů)**

## Údržba

### Plánovaná údržba

K plánované údržbě stroje patří následující body:

- Čistění stroje
- Kontrola vypínačů a potenciometru
- Kontrola a údržba nástrojů
- Kontrola elektrických přípojů
- Kontrola síťového kabelu a zástrčky
- Poškozené díly nebo špatné díly se vymění za nové
- Kontrola údržby. Funkce a hodnoty výkonu stroje se zkontrolují a v případě potřeby se nastaví s pomocí přístrojů.